
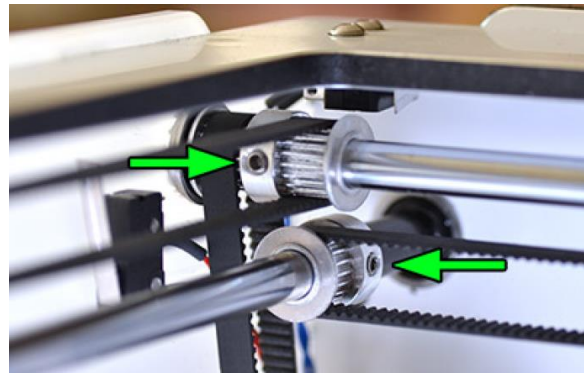


## הנחיות תחזוקה למדפסת אולטימייקר



לקוח יקר,

מדפסת האולטימייקר שברשותך נחשבת לאחת ממדפסות התלת ממד המובילות בעולם, על מנת להפיק את המרב ממדפסת האולטימייקר יש לדאוג לתחזוקה קבועה ונכונה.

- **חיזוק ברגים** : בערכת החלפים שקיבלת עם המדפסת ישנם 3 מפתחות מסוג אלן בגדלים שונים, מפתחות אלו מיועדים לחיזוק הברגים בצירי המכונה, יש לבצע חיזוק של הברגים אחת לשבוע.

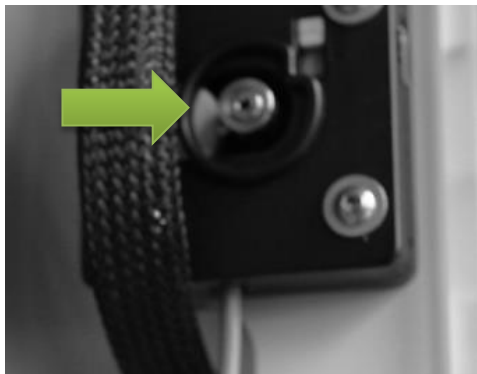

- **ניקוי משטח העבודה** : תהליך העבודה מחייב מריחת דבק על משטח העבודה, גירוד הדבק מהמשטח לפני בניית מודל חדש יאפשר מריחה נוספת של דבק באופן אחיד. שים לב כי יש לנקות את שאריות הדבק במלואם (ניתן לגרד ביתר קלות את הדבק היבש בעזרת סכין יפנית או מגרדת), את שאריות הדבק יש לנקות בעזרת מטלית יבשה או שואב אבק. **חשוב מאוד - לא לנשוף על שאריות הדבק**, שאריות הדבק עלולות להיצמד לצירי המכונה ולגרום לעצירתה ובנוסף לפגוע בבניית מודלים עתידיים. ניתן לפרק את משטח הזכוכית אחת לשבוע ולשטוף אותו בעזרת סקוטצ'ברייט וסבון כלים. תופסי המשטח מעט חדים ויש לנקוט במשנה זהירות בעת פתיחתם.

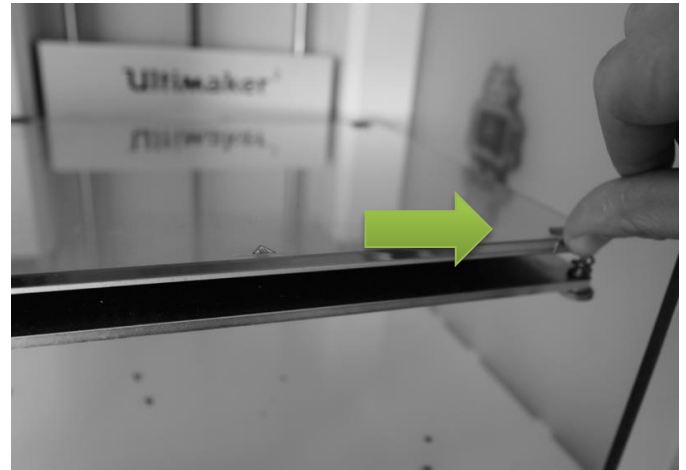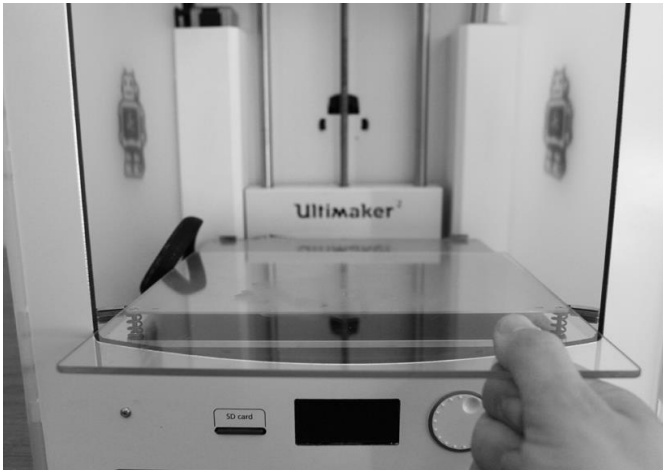

\*זכור כי יש לבצע כיוול למשטח לאחר החזרתו בהתאם להוראות ההפעלה של המכשיר.

- **שימון ציר Z** : אחת לחודש בדוק את כמות הגריז הנמצאת על מסילת ה **Z** במידה וחסר, הוסף מעט, בערכת ההתקנה שקיבלת עם המכונה תמצא שפורפרת בצבע ירוק המיועדת לשימוש זה.



- **שימון צירי Y/X** : ראש ההדפסה נע על צירי ה Y/X, על מנת לשמור על פעולה תקינה של המכונה יש לשמן פעם לשבוע את המסילות על צירים אלו בשמן מכונות תפירה בלבד ( לא WD40 ).
- תהליך השימוש יתבצע על ידי טפטוף טיפות בודדות על מטלית בד רכה והנחה של שכבה דקה ללא עודפי שמן.



**הדפסה מהנה!**